



بيانات العميل والسيارة			
Opel Astra 2021 1st Category			موديل السيارة
79285	قراءة العداد	رصاصي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
عين الصيرة	المرور	2025-02-23	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع العيكل	
✓ فردي	التربو	1400	سعة المحرك	
2	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 6 سرعات	نوع الفيتس	لا يوجد	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
كسوه جلد	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة	
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط	
مفتاح	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 7 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات خشم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكه (يوجد ملاحظات)	● حالة البوادي الخارجي	
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكه بالكامل	● حالة البوادي الداخلي	
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	● حالة الشاسيه	
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة سيئة	● حالة الجنوط والكاوتتش	
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	● حالة الزجاج والكشافات	

### حالة البوادي الخارجي

● فبريكا (خرابيشن)	الاكسدام الأمامي	● فبريكا (سمكره على البارد)	الكتوب
● فبريكا (خرابيشن)	الاكسدام الخلفي	● فبريكا بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكا (خرابيشن)	باب الشنطة
● فبريكا (خرابيشن - خبطات)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكا (خرابيشن - خبطات)	الرفف الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكا (خرابيشن)	الباب الأمامي شمال	● فبريكا (خرابيشن)	الباب الأمامي يمين
● فبريكا (خرابيشن)	الباب الخلفي شمال	● فبريكا (خرابيشن)	الباب الخلفي يمين
● فبريكا (خرابيشن)	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكا (خرابيشن - خبطات)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكا (خرابيشن)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكا (خرابيشن - خبطات)	العتب السفلي شمال	● فبريكا (خرابيشن)	العتب السفلي يمين
● فبريكا (خرابيشن)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكا (خرابيشن)	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكا بالكامل	مفصلات الكتوب
فقد في بنز تثبيت غطاء التانك - قطع في لباد الكتوب			ملاحظات أخرى

### حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
ملاحظات أخرى			

## حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرايبيشن)	دواخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه (خرايبيشن)	دواخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه بالكامل	دواخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه (خرايبيشن)	دواخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دواخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	حامل طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكارسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● فصل جزئي (كشاف يمين)	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● يعمل بكفاءة	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطاارة / الدركسيون
● قطع/كسر/شريخ /تلف	فرش الباب الأمامي شمال	● قطع / كسر/شريخ / تلف	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● قطع/كسر/شريخ /تلف	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
	يوجد جراب جلد علي الطاره		ملاحظات أخرى

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	• بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصاية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصاية الفتيس
لا يوجد			وجود نتش أو خط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أحمر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
			حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohiehات	• يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البو giohiehات
			ملاحظات أخرى

## حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاھات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع المیزان	● لا يوجد	● مسامير المیزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبیعی	بلي عجل خلفي	● طبیعی	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدۃ محرك شمال (قاعدۃ فتیس)	● بحاله جيدة	● قاعدۃ محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدۃ / شداد فتیس خلفیة	● لا يوجد	● قاعدۃ / شداد فتیس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرۃ العففة	
● لا يوجد	کبالن خلفیة	● لا يوجد ملاحظات	● کبالن أمامية	
● لا يوجد	اکسات خلفیة	● لا يوجد ملاحظات	● اکسات أمامية	
● لا يوجد	کرونة خلفیة	● لا يوجد	● کرونة أمامية	
			● ملاحظات أخرى	
				الفرامل
● شفة + ریحة	حالة طنابیر الفرامل الأمامية	75%~ ●	● حالة تیل الفرامل الأمامية	
75% ●	حالة تیل الفرامل الخلفیة	● کهرباء	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● شفة	● حالة طنابیر الفرامل الخلفیة	
			● ملاحظات أخرى	

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتیس	
			● ملاحظات اعطال الفتیس	
		● لا يوجد	● أعطال الایریاج	
			● ملاحظات اعطال الایریاج	
		● لا يوجد	● أعطال کنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال کنترولات أخرى	
			● ملاحظات مع الدواره	
● طبیعی	أنوار تابلوه مع الدواره	● طبیعی	● أنوار تابلوه مع الكونتاك	
● طبیعی	أصوات مع الدواره	● طبیعی	● سرعة الدواره	
			● ملاحظات أخرى	

## الجنوط والكاوتش

● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الأمامي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الخلفي	● تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
			نوع الكاوتش
			ملاحظات الجنوط والكاوتش

## البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
			ملاحظات البطارية وشحن الدينامو

## الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت/المفتاح الأساسي
● يوجد جميع الفواتير	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت/المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR 0

**KARCEL**



RR 0

**KARCEL**



L 90

**KARCEL**



R 90



FR SEATS



RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER




STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE

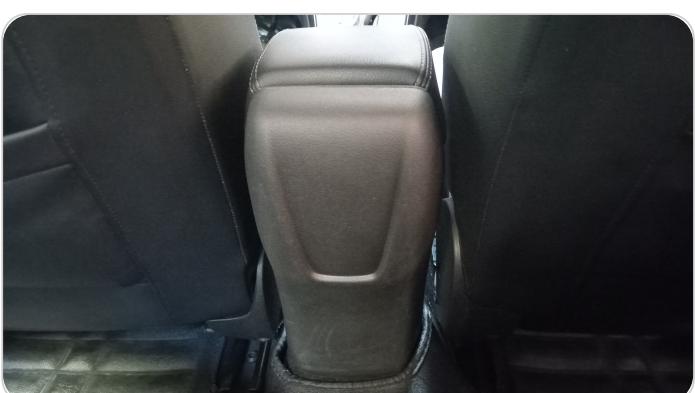

RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE




ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK

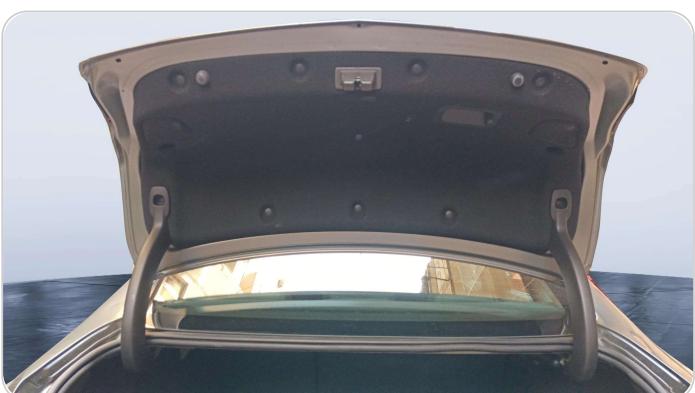

TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



فرش الباب الأمامي شمال : قطع/كسر/شrix/تلف



فرش كرسي أمامي شمال : قطع/كسر/شrix/تلف



فرش الباب الأمامي يمين : قطع / كسر / شrix / تلف



الكبوت : فبريكا (سمكره على البارد)



باب الشنطة : فبريكا (خراييش)



الرفف الأمامي شمال : فبريكا (خراييش - خبطات)



الباب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خراييش)



قائم خارجي خلفي شمال : فبريكا (خبطات)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خراييش - خبطات)



العتب السفلي شمال : فبريكا (خراييش - خبطات)



مراعي الباب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خراييش)



الرفرف الأمامي يمين : فبريكا (خراييش - خبطات)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



الرفرف الخلفي يمين : فبريكا (خراييش)



العتب السفلي يمين : فبريكا (خراييش)



مراية الباب الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خراييش)



دواخل وقوائم باب الأمامي يمين : فبريكا (خراييش)



دوار وقوائم باب خلفي يمين : فبريكه (خرايش)




حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة




حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)

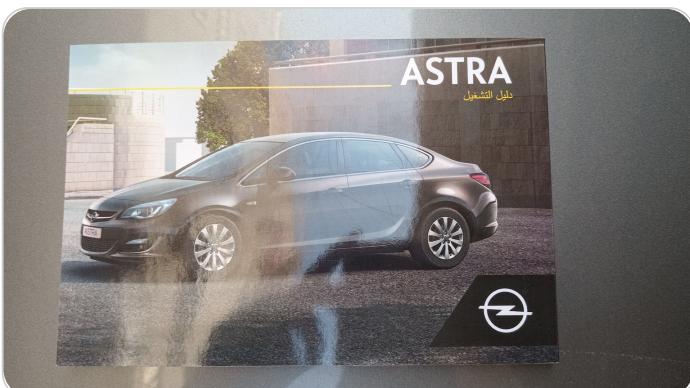

كتالوج السيارة : موجود

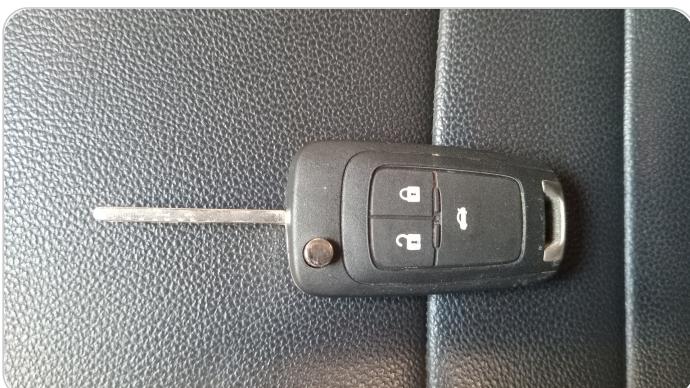

حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الكشاف الخلفي يمين : كسر بالباغة