



بيانات العميل والسيارة			
BMW X5 2021 1st Category			موديل السيارة
65738	قراءة العداد	كحلي	اللون
لا يوجد	حضر البيع	لا يوجد	توكيلات
القاهرة الجديدة	المرور	2025-04-04	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
8	عدد السلندرات	SUV	نوع العيكل	
✓ توين	التربو	4400	سعة المحرك	
8	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
أتو 8 سرعات	نوع الفنيس	بانوراما + فتحة سقف	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسية وكاميرا Eye Eye	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
✓ يوجد	الدوارة عن بعد	✓ يوجد	نظام تحديد المسار	
✓ جلد أصلي	نوع الفرش	✓ بصمة	دخول السيارة	
21	مقاس الجنوط	✓ اللومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	✓ كراسي أمامية	حفظ وضعيات الكراسي	
✓ كراسي أمامية	سخانات في الكراسي	✓ كراسي أمامية	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	✓ كراسي أمامية	كراسي ماساج	
✓ يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 10 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات خصم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكه (يوجد ملاحظات)	●	حالة البوادي الخارجي
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكه بالكامل	●	حالة البوادي الداخلي
● بحالة جيدة جدا	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	●	حالة الشاسيه
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	●	حالة الجنوط والكاوتش
● بحالة ممتازة	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	●	حالة الزجاج والكريستالات

## حالة البوادي الخارجي

حالة البوادي الخارجي				
● فبريكه (خرابيش)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	الكبوب
● فبريكه (خرابيش)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	باب الشنطة
● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه بالكامل	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكبوت
يوجد طبقة حمايه على السياره بالكامل من الخارج ماعدا السقف ويوجد بها خرابيش متفرقه				ملاحظات أخرى
حالة زجاج / كشافات / أخرى				
● بحالة جيدة	زجاج فتحة السقف	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	شراعاتخلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كسافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	كسافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كسافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	● بحالة جيدة	كسافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	● بحاله جيدة	سيستم مياة مساحات
● بحالة جيدة	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة		مساحات الزجاج الأمامي
				ملاحظات أخرى

## حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه (خرايبيش)	● دداخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	● دداخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	● دداخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	● حامل طقم التبريد	
		● كسر في فبرة خلف اصطدام امامي	● ملاحظات أخرى	
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	● بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	● الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	● الصدر الأمامي	
				● ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	● لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج خلفي يمين
● يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	● الكونتاكت
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	● مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	● لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	● الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	● سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	● أنوار أمامية
● تعمل بكفاءة	كاميرا	● يعمل بكفاءة	● حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	● مريات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	● تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	● هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	● الطارة / الدركسيون
● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● بحاله جيده	● فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	● شمامسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف خلفي يمين
			● ملاحظات أخرى

كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	• ذهبي فاتح	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك

قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2

غرفة 8	غرفة 7	غرفة 6	غرفة 5	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1

قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2

غرفة 8	غرفة 7	غرفة 6	غرفة 5	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2	غرفة 1

كبس المحرك %  
• لا يحتاج للكبس

ملاحظات كفاءة المحرك

الفتيس / علبة التروس

• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى

دورة التبريد

• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى

بنود الصيانة الدورية

• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البوغيهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البوغيهات
			ملاحظات أخرى

## حالة العفشة و الفرامل

				العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامی	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامی	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلی	● بحاله جيدة	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفی	● لا يوجد ملاحظات	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفی	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتیس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتیس خلفیة	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتیس أمامية	
● لا يوجد ملاحظات	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العفشه	
● لا يوجد ملاحظات	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد ملاحظات	اکسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اکسات أمامية	
● بحاله جيدة	کرونة خلفية	● بحاله جيدة	● کرونة أمامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● جديـد	حالة تـيل الفرامل الخلفـية	● كهربـاء	● فـرامل الـيد	
● لا يوجد	أصوات مع دوـسة الفـرامل	● جـيدة	● حـالة طـنابـير الفـرـامل الـخـلفـية	
				ملاحظات أخرى

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
● يوجد أعطال ثانوية 30EOF	● يوجد	● أعطال المحرك		
	كود عطل خاص بايقاف الدواره عن بعد بسبب ضعف البطاريه		● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الایرياج	
			● ملاحظات اعطال الایرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				● ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتافت	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				● ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

<span style="color: orange;">●</span> تشققات/قطع بسيط	حالة الكاوتش الأمامي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الأمامية
<span style="color: orange;">●</span> بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	<span style="color: orange;">●</span> تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي
لا يوجد	حالة الكاوتش الاستثنى	لا يوجد	حالة جنط الاستثنى
		لن فلات	نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

## البطارية وشحن الدينامو

<span style="color: green;">●</span> جيد	حالة شحن الدينامو	<span style="color: green;">●</span> جيدة	حالة البطارية
		<span style="color: green;">●</span> جيدة	قابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

## الملحقات

<span style="color: green;">●</span> موجود	كتالوج السيارة	<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	العدة وأدوات الأمان
<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	كتيب الضمان	<span style="color: green;">●</span> يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	فواتير الصيانة	<span style="color: red;">●</span> لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**



L 90


**KARCEL**




R 90



FR SEATS

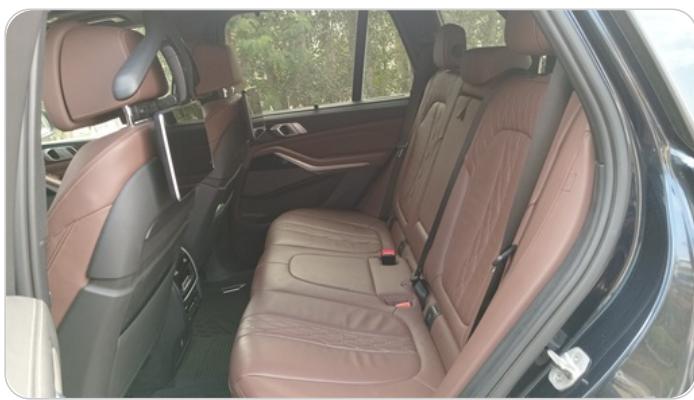

RR SEATS

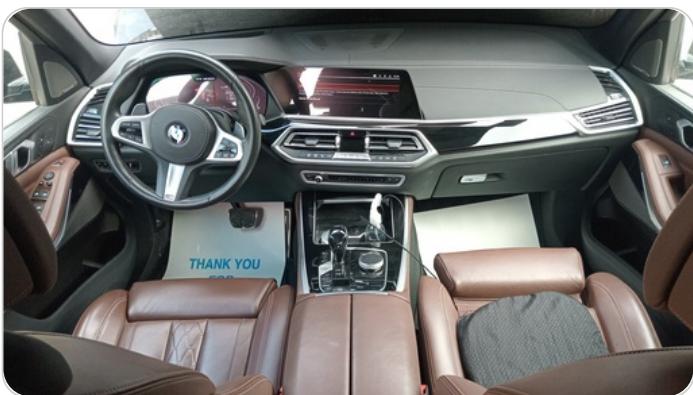

CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الاكصدام الخلفي : فبريكا (خراييش)



الاكصدام الأمامي : فبريكا (خراييش)




حالة الجنوط الأمامي : تجريحات بسيطة



حالة الجنوط الخلفي : تجريحات بسيطة



حالة الكاوتتش الأمامي : تشققات/قطع بسيط

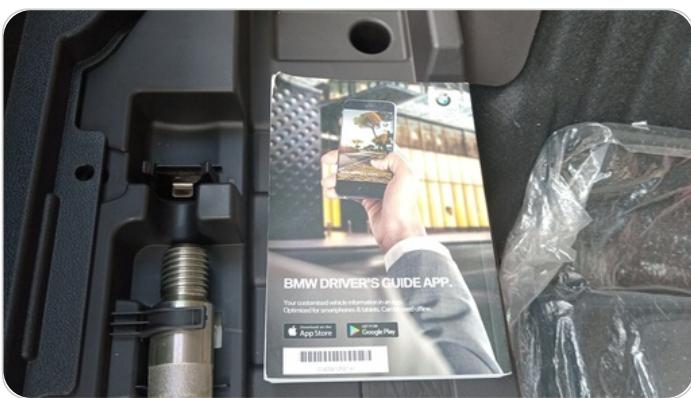

كتالوج السيارة : موجود



دواخل وقوائم باب أمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



فيبرة خلف اكصدام امامي : كسر