



بيانات العميل والسيارة			
Proton Preve 2019 2nd Category			موديل السيارة
92473	قراءة العداد	أسود	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
بولاق	المرور	2027-01-28	تاريخ انتهاء الرخصه

مواصفات السيارة				
4	عدد السلندرات	SEDAN	نوع العيكل	
✓ فردي	التربو	1600	سعة المحرك	
6	عدد الابرياج	بنزين	نوع الوقود	
CVT	نوع الفنيس	لا يوجد	فتحة سقف	
5	عدد المقاعد	✓ ABS/EBD/ESP	نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	
✓ حساسات خلفية	نظام مساعدة الركن	لا يوجد	نظام فرامل اوتوماتيك	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	نظام تحديد المسار	
كسوه جلد	نوع الفرش	✓ ريموت	دخول السيارة	
16	مقاس الجنوط	✓ الومونيوم سبور	الجنوط	
✓ زرار تشغيل	مفتاح التشغيل	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد	كراسي كهرباء	
✓ يوجد	تحكم الصوت من الطارة	لا يوجد	كراسي ماساج	
لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	✓ 6 بوصة	شاشة في التابلوه	
✓ يوجد	مثبت / محدد سرعة	✓ يوجد	مرايات خم	

ملخص حالة السيارة				
● بحالة ممتازة	حالة الميكانيكا	● فبريكه (يوجد ملاحظات)	● حالة البوادي الخارجي	
● بحالة ممتازة	حالة العفشة	● فبريكه بالكامل	● حالة البوادي الداخلي	
● بحالة ممتازة	حالة الكهرباء	● لا يوجد ملاحظات	● حالة الشاسيه	
● بحالة ممتازة	حالة التكييف	● بحالة جيدة	● حالة الجنوط والكاوتش	
● بحالة جيدة جدا	حالة الصالون	● بحالة ممتازة	● حالة الزجاج والكريستالات	

### حالة البوادي الخارجي

● فبريكا (خرايبيشن)	الاصدام الأمامي	● فبريكا (خطبات)	الكتوت
● فبريكا (خرايبيشن)	الاصدام الخلفي	● فبريكا (الدهان متاكل )	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكا بالكامل	باب الشنطة
● فبريكا (خرايبيشن)	الرفف الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	الرفف الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكا بالكامل	الباب الأمامي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	الباب الأمامي يمين
● فبريكا (خرايبيشن)	الباب الخلفي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	الباب الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكا بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكا (خرايبيشن)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكا (خرايبيشن)	العتب السفلي شمال	● فبريكا (خرايبيشن)	العتب السفلي يمين
● فبريكا (خرايبيشن)	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● آثار فك وتركيب	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكا بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكا بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكا بالكامل	مفصلات الكبوت
			ملاحظات أخرى

### حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● تم التغيير	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعاتخلفية
● بحالة جيدة	الكساف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكساف الأمامي يمين
● بحالة جيدة	الكساف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكساف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كسافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كسافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كسافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كسافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحالة جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

## حالة البوادي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه (خرابيشن)	دداخل الباب الأمامي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	● دداخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الخلفي شمال + القوائم	فبريكه بالكامل	● دداخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	فبريكه بالكامل	● دداخل وأرضية الشنطة	
		لا يوجد ملاحظات	● دا خال طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكه بالكامل	● بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	لا يوجد ملاحظات	● الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	لا يوجد ملاحظات	● الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	● لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	● مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	● الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	● مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	● لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	● الكاسيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	● سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	● أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● يعمل بكفاءة	● حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● تعمل بكفاءة	● مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	● تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● كسر (هوائية واحدة)	● هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● بها خدوش	● الطارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● يحتاج تنظيف فقط	● فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	● فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	● فرش كرسي أمامي يمين
● يحتاج تنظيف فقط	فرش السقف	● بحاله جيده	● فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	● فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراية الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	● شماسات أمامية
● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	● مقبض يد السقف خلفي يمين
			ملاحظات أخرى

## كتشاف، مرئي (المحرك والحووض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• طبيعي	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة صفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربido
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm <sup>2</sup>			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm <sup>2</sup>			
	غرفة 4	غرفة 3	غرفة 2
			غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لا يوجد ملاحظات			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
		• لا يوجد	وجود نتش أو خبط مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
		• طبيعي	حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة س سور المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohهات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
		● يتم التغيير مع موعد الصيانة	لون وحالة البو giohهات
			ملاحظات أخرى

## حالة العفشة و الفرامل

				العفشة ونقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● بحاله جيدة	● مسامير الميزان	
● بحاله جيدة	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيده	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● بحاله جيدة	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العفشه	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أمامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● ريجة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	● 75%~	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● 75%	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● ريجة	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
			● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الايرياج	
			● ملاحظات اعطال الايرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
	لم يتمكن جهاز كشف الاعطال من مطابقة عدد الكيلومتر		● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتافت	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

● بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● بحالة متوسطة	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● بحالة جيدة	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة جيدة	حالة جنط الاستثنى
		تيبوليس	نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

## البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

## الملحقات

● لا يوجد	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● لا يوجد	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● لا يوجد	فواتير الصيانة	● لا يوجد	الريموت / المفتاح الإضافي

## تجربة القيادة

	ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
	ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
	ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
	ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
	ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**



L 90


**KARCEL**



R 90



FR SEATS

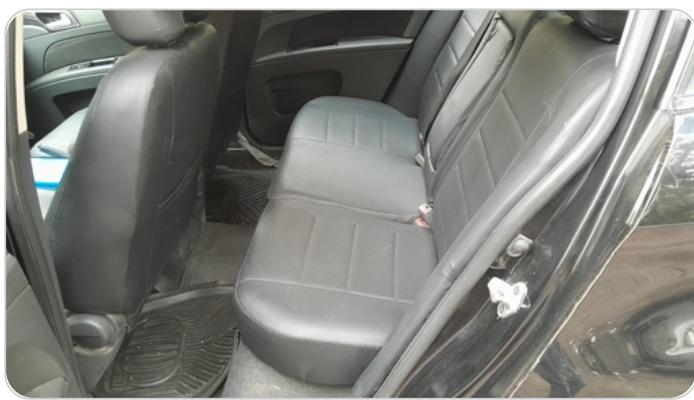

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR




FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR

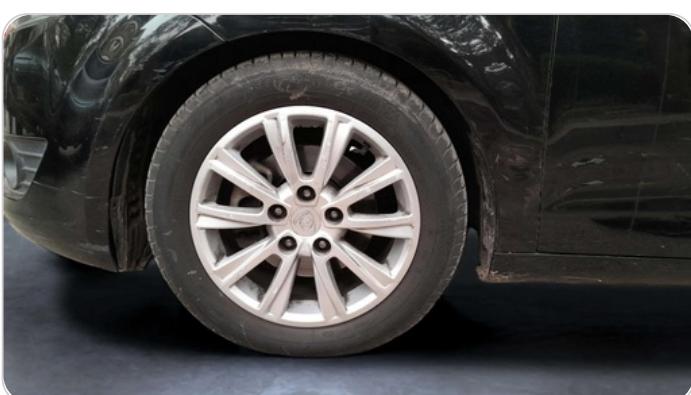

FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE



LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS



هوايات التكييف : كسر (هواية واحدة)



الكتوت : فبريكه (خبطات)




السقف : فبريكه (الدهان متاكل )



الرفرف الأمامي شمال : فبريكه (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكه (خرابيش)

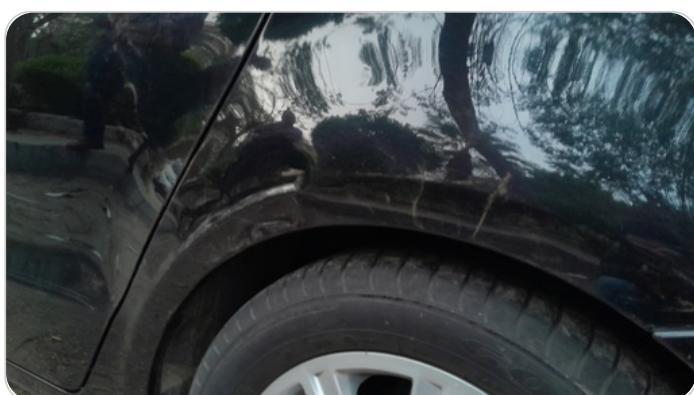

الرفرف الخلفي شمال : فبريكه (خرابيش)



العتب السفلي شمال : فبريكا (خرابيش)



مرآية الباب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



مفصلات ومسامير الباب الخلفي شمال : آثار فك وتركيب



الاصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش)




الاصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)



الباب الأمامي يمين : فبريكا (خرابيش)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)

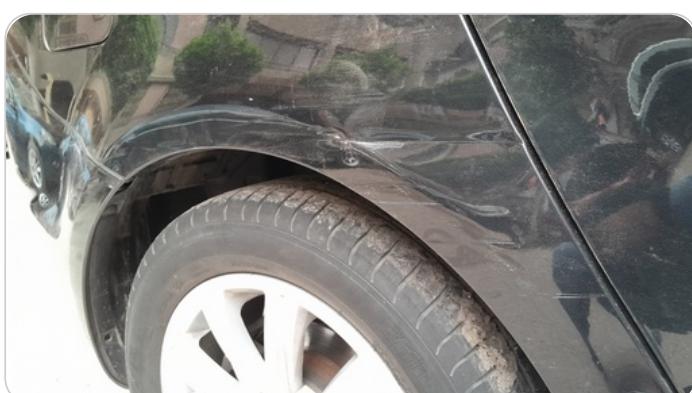

الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)




العتب السفلي يمين : فبريكا (خرابيش)



دواخل وقوائم باب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)

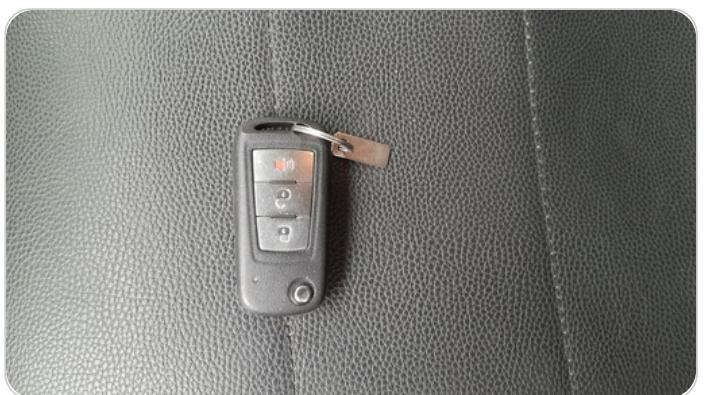

حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



الاصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)