



بيانات العميل والسيارة			
Suzuki Swift Dzire 2022 1st Category			موديل السيارة
27228	قراءة العداد	برونزي	اللون
لا يوجد	حظر البيع	لا يوجد	توكيلات
خدمات الشرطة	المرور	2025-08-16	تاريخ انتهاء الرخصه

### مواصفات السيارة

نوع العيكل	SEDAN	عدد السلندرات	4
سعة المحرك	1200	التربو	لا يوجد
نوع الوقود	بنزين	عدد الابرياج	2
فتحة سقف	لا يوجد	نوع الفتيس	مانوال
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD	عدد المقاعد	5
نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركين	لا يوجد
نظام تحديد المسار	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد
دخول السيارة	ريموت	نوع الفرش	كسوه جلد
الجنوط	اللومونيوم سبور	مقاس الجنوط	15
حفظ وضعييات الكراسي	لا يوجد	مفتاح التشغيل	مفتاح
كراسي كهرباء	لا يوجد	سخانات في الكراسي	لا يوجد
كراسي ماساج	لا يوجد	تحكم الصوت من الطارة	يوجد
شاشة في التابلوه	لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد
مرايات ضم	يوجد	مثبت / محدد سرعة	لا يوجد

### ملخص حالة السيارة

حاله البوادي الخارجى	● فبريكا (يوجد ملاحظات)	● بحالة ممتازة	حاله الميكانيكا
حاله البوادي الداخلى	● فبريكا بالكامل	● بحالة ممتازة	حاله العفشه
حاله النسايه	● لا يوجد ملاحظات	● بحالة ممتازة	حاله الكهرباء
حاله الجنوط والكاوتتش	● بحاله مقبولة	● بحالة ممتازة	حاله التكييف
حاله الزجاج والكريافت	● بحالة ممتازة	● بحالة جيدة جدا	حالهصالوون

## حالة البوادي الخارجي

● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الاكصدام الأمامي	● فبريكه بالكامل	الكتوب
● فبريكه (خرابيش)	الاكصدام الخلفي	● فبريكه بالكامل	السقف
● لا يوجد ملاحظات	شبكة أمامية	● فبريكه (خرابيش)	باب الشنطة
● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	الرفف الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي أمامي يمين
● فبريكه (خرابيش)	الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	الباب الأمامي يمين
● فبريكه (خرابيش)	الباب الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش)	الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي شمال	● فبريكه بالكامل	قائم خارجي خلفي يمين
● فبريكه (خرابيش)	الرفف الخلفي شمال	● فبريكه (خرابيش - خبطات)	الرفف الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	العتب السفلي شمال	● فبريكه بالكامل	العتب السفلي يمين
● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الأمامي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي شمال	● فبريكه بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين
● فبريكه بالكامل	مفصلات الشنطة	● فبريكه بالكامل	مفصلات الكتوب
			ملاحظات أخرى

## حالة زجاج / كشافات / أخرى

● لا يوجد	زجاج فتحة السقف	● لا يوجد	زجاج البانوراما
● بحالة جيدة	زجاج السيارة الخلفي	● بحالة جيدة	زجاج السيارة الأمامي
● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب أمامي يمين
● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	● بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين
● بحالة جيدة	شراعات أمامية	● بحالة جيدة	شراعات خلفية
● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين
● كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	● بحالة جيدة	الكشاف الخلفي يمين
● بحالة جيدة	كشافات شبورة خلفي	● بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي
● بحالة جيدة	كشافات إشاره خلفي	● بحالة جيدة	كشافات إشاره أمامي
● جيد	كاوتتش الأبواب	● لا يوجد ملاحظات	سيستم مياة مساحات
● لا يوجد	مساحة الزجاج الخلفي	● بحاله جيدة	مساحات الزجاج الأمامي
			ملاحظات أخرى

## حالة البودي الداخلي و الشاسية

				بودي داخلي
● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الأمامي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الأمامي يمين + القوائم	
● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الخلفي شمال + القوائم	● فبريكه بالكامل	دداخل الباب الخلفي يمين + القوائم	
● لا يوجد ملاحظات	ستارة شنطة خلفية	● فبريكه بالكامل	دداخل وأرضية الشنطة	
		● لا يوجد ملاحظات	دداخل طقم التبريد	
				ملاحظات أخرى
				شاسيه
● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي شمال	● فبريكه بالكامل	بطاحة أمامي يمين	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الخلفي	● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه الأمامي	
● لا يوجد ملاحظات	الشاسيه أسفل السيارة	● لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	
				ملاحظات أخرى

## حالة الصالون

● تعمل بكفاءه	مفتاح زجاج أمامي يمين	● تعمل بكفاءة	لوحة مفاتikh الزجاج الرئيسية
● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي شمال	● يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين
● لا يوجد	مفتاح فتحة السقف	● يعمل بكفاءة	الكونتاك
● يعمل بكفاءة	السنتر لوك	● يعمل بكفاءة	مفتاح الأنوار
● يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	● تعمل بكفاءة	لوحة العدادات
● بحاله جيده	التابلوه	● يعمل بكفاءة	الكاربيت / الراديو / الشاشة
● يعمل بكفاءة	سماعة كاسيت خلفية	● تعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية
● تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	● تعمل بكفاءة	أنوار أمامية
● لا يوجد	كاميرا	● لا يوجد	حساسات الركن
● يعمل بكفاءة	الكللاكس	● لا يوجد	مرايات الضم
● تعمل بكفاءة	سوينشات التكييف	● جيد	تبريد التكييف
● بحاله جيده	الكونسول الوسط	● بحاله جيده	هوايات التكييف
● تعمل بكفاءة	أحزمة الأمان	● لا يوجد ملاحظات	الطارة / الدركسيون
● بحاله جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الأمامي يمين
● بحاله جيدة	فرش الباب الخلفي شمال	● بحاله جيده	فرش الباب الخلفي يمين
● بحاله جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	● بحاله جيده	فرش كرسي أمامي يمين
● بحاله جيده	فرش السقف	● قطع / كسر / شرخ / تلف	فرش كنبة خلفي
● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم أمامي يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم وسط شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم وسط يمين
● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي شمال	● بحاله جيده	فيبر قائم خلفي يمين
● بحاله جيده	مراءة الزجاج الأمامي	● بحاله جيده	شماسات أمامية
● لا يوجد	مقبض يد السقف أمامي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف أمامي يمين
● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي شمال	● بحاله جيده	مقبض يد السقف خلفي يمين
	يوجد جراب جلد على الطارة خياطه		ملاحظات أخرى

## كتشاف، مرئي (المحرك والحوض)

• طبيعي	مستوى زيت المحرك	• طبيعي	حالة المحرك المرئية
• لا يوجد	لون العادم	● بترولي	لون زيت المحرك
• لا يوجد	حالة التربو المرئية	• طبيعي	حالة الفتيس المرئية
• جيدة	حالة ضفيرة الكهرباء	• جيدة	حالة التوربيدو
			ملاحظات أخرى
			كفاءة المحرك
قيمة الكبس ناشف (dry test) kg/cm <sup>2</sup>			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
قيمة الكبس بالزيت (wet test) kg/cm <sup>2</sup>			
		غرفة 4	غرفة 3
		غرفة 2	غرفة 1
• لا يحتاج للكبس	كفاءة المحرك	0.00	% كبس المحرك
لم يتم الكبس			ملاحظات كفاءة المحرك
			الفتيس / علبة التروس
• طبيعي	علامات عصبية الفتيس في التابلوه	طبيعي	حركة عصبية الفتيس
لا يوجد			وجود نتش أو خطأ مع النقلات
			ملاحظات أخرى
			دورة التبريد
• سائل تبريد أخضر نظيف	حالة سائل التبريد	• طبيعي	مستوى سائل التبريد
• طبيعي	حالة الرادياتير	• طبيعي	حالة دورة التبريد خارج الرادياتير
			حالة مروحة التبريد
			ملاحظات أخرى
			بنود الصيانة الدورية
• لا يوجد	صوت من المجموعة الخارجية	• جيدة	حالة سير المجموعة الخارجية
• لم يتم الفك	نوع البو giohiehات	● يتم التغيير مع موعد الصيانة	فلتر الهواء
			لون وحالة البو giohiehات
			ملاحظات أخرى

## حالة العففة و الفرامل

				العففة و نقل الحركة
● بحاله جيدة	مساعدین خلفی	● بحاله جيده	● مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	علبة الدركسیون/سكاترا	● لا يوجد ملاحظات	● بطاحات مساعدین أمامي	
● بحاله جيدة	ذراع الميزان	● لا يوجد	● مسامير الميزان	
● بحاله جيده	مقصات أمامي سفلي	● لا يوجد	● مقصات أمامي علوي	
● بحاله جيدة	دنجل / مقصات خلفي	● لا يوجد	● علبة نقل الحركة	
● طبيعي	بلي عجل خلفي	● طبيعي	● بلي عجل أمامي	
● بحاله جيدة	قاعدة محرك شمال (قاعدة فتيس)	● بحاله جيدة	● قاعدة محرك يمين	
● بحاله جيدة	قاعدة / شداد فتيس خلفية	● لا يوجد	● قاعدة / شداد فتيس أمامية	
● لا يوجد	عامود الكردان	● بحاله جيدة	● قنطرة العففة	
● لا يوجد	كبالن خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● كبالن أمامية	
● لا يوجد	اكسات خلفية	● لا يوجد ملاحظات	● اكسات أمامية	
● لا يوجد	كرونة خلفية	● لا يوجد	● كرونة أمامية	
				ملاحظات أخرى
				الفرامل
● جيدة	حالة طنابير الفرامل الأمامية	50%~ ●	● حالة تيل الفرامل الأمامية	
● لم يتم الكشف	حالة تيل الفرامل الخلفية	● مانيوال (جيدة)	● فرامل اليد	
● لا يوجد	أصوات مع دوسة الفرامل	● لم يتم الكشف	● حالة طنابير الفرامل الخلفية	
				ملاحظات أخرى

## حالة الكهرباء

				كشف جهاز الاعطال
		● لا يوجد	● أعطال المحرك	
	لم يتمكن جهاز الاعطال من الكشف عن قراءة العداد		● ملاحظات اعطال المحرك	
		● لا يوجد	● أعطال الفتيس	
			● ملاحظات اعطال الفتيس	
		● لا يوجد	● أعطال الابرياج	
			● ملاحظات اعطال الابرياج	
		● لا يوجد	● أعطال كنترولات أخرى	
			● ملاحظات اعطال كنترولات أخرى	
				● ملاحظات مع الدواره
● طبيعي	أنوار التابلوه مع الدواره	● طبيعي	● أنوار تابلوه مع الكونكتافت	
● طبيعي	أصوات مع الدواره	● طبيعي	● سرعة الدواره	
				● ملاحظات أخرى

## الجنوط والكاوتش

● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الأمامي	● بحالة جيدة	حالة الجنوط الأمامية
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الخلفي	● بحاله جيدة	حالة الجنوط الخلفي
● تاريخ الإنتاج أكثر من 3 سنوات	حالة الكاوتش الاستثنى	● بحالة ممتازة	حالة جنط الاستثنى
تيبوليس			نوع الكاوتش
ملاحظات الجنوط والكاوتش			

## البطارية وشحن الدينامو

● جيد	حالة شحن الدينامو	● جيدة	حالة البطارية
		● جيدة	كابلات البطارية
ملاحظات البطارية وشحن الدينامو			

## الملحقات

● موجود	كتالوج السيارة	● متوفرة (بحالة جيدة)	العدة وأدوات الأمان
● موجود	كتيب الضمان	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الأساسي
● يوجد جميع الفواتير	فواتير الصيانة	● يعمل بكفاءة	الريموت / المفتاح الاضافي

## تجربة القيادة

ملاحظات الأصوات أثناء القيادة
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة
ملاحظات العميل عن أداء السيارة قبل الكشف
ملاحظات العميل عن حوادث واصلحات
ملاحظات تجربة القيادة

**KARCEL**



FR L 45

**KARCEL**



RR R 45

**KARCEL**



FR O

**KARCEL**



RR O

**KARCEL**



L 90


**KARCEL**



R 90



FR SEATS

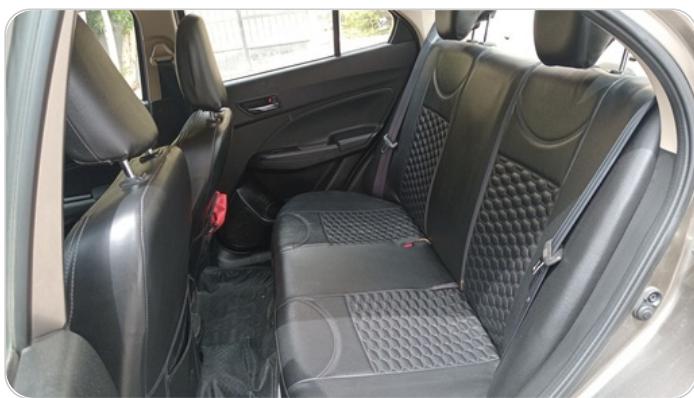

RR SEATS



CLUSTER



ODOMETER



STEERING WHEEL



MULTIMEDIA SCREEN



CONSOLE



RR AC GRILL



REARVIEW MIRROR



CAR ROOF MAT



FR L DOOR



FR R DOOR



RR L DOOR



RR R DOOR



FR L TIRE



FR R TIRE



RR L TIRE



RR R TIRE



ENGINE COMPARTMENT



CAR HOOD



TRUNK



TRUNK HOOD



SPARE TIRE




LIGHT SWITCHES



DRIVER SEAT SWITCHES



EXTRA OPTIONS

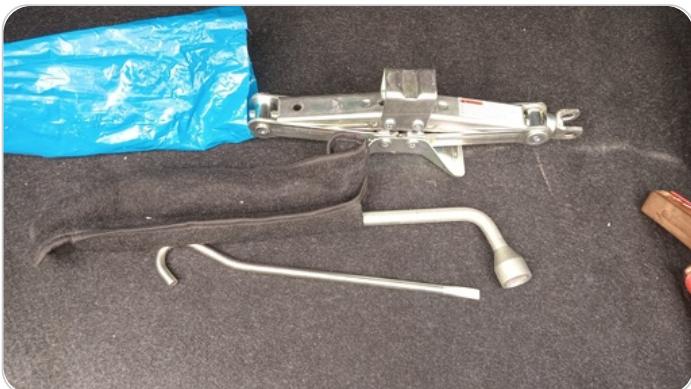

العدة وأدوات الأمان : متوفرة (بحالة جيدة)



حالة الريموت / المفتاح : يعمل بكفاءة



كتيب الضمان : موجود



الريموت / المفتاح الاضافي : يعمل بكفاءة



فرش كنبة خلفي : قطع /كسر/ شرخ /تلف



باب الشينطة : فبريكه (خرابيش)



الاصدام الخلفي : فبريكا (خرابيش)



الباب الأمامي شمال : فبريكا (خرابيش)



الباب الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



الرفف الخلفي شمال : فبريكا (خرابيش)



الاصدام الأمامي : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الباب الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش)



الرفف الخلفي يمين : فبريكا (خرابيش - خبطات)



الكشاف الخلفي شمال : كسر بالباغة



كتالوج السيارة : موچود