

بيانات السيارة				
ازرق	اللون	الفئة الثانية	2020 - Kadjar - Renault	موديل السيارة
			150054	قراءة العداد
			لا يوجد	عدد التوكيلات
			لا يوجد	حظر بيع
			الاميرية	المرور
			29-04-25	تاريخ انتهاء الرخصة
مواصفات السيارة				
6	عدد الايرباج	1200	سعة المحرك	
بانوراما فقط	فتحة سقف	DCT	نوع الفتيس	
زرار Start	مفتاح التشغيل	19	مقاس الجنوط	
بصمة	دخول السيارة	الومونيوم سيور	الجنوط	
حساسات أمامية وخلفية وكاميرا	نظام مساعدة الركن	جلد أصلي	نوع الفرش	
لا يوجد	شنطة كهرباء	كرسي السائق	كراسي كهرباء	
لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد	حفظ وضعيات الكراسي	
مثبت ومحدد سرعة	مثبت /محدد سرعة	كراسي أمامية	سخانات في الكراسي	
ملخص حالة السيارة				
لا يوجد ملاحظات	حالة الشاسيه	فبريكا بالكامل	حالة دواخل البودي	حالة البودي الخارجي
حالة ممتازة 100%	حالة الكهرباء	حالة ممتازة 97%	حالة العفشة	حالة الميكانيكا
بحالة جيدة	حالة البطارية	حالة ضعيفة	حالة الكاوتش	حالة الصالون
كشف جهاز الأعطال				
			لا يوجد أعطال	أعطال مسجلة
			ملاحظات الأعطال -	
ملاحظات عامة				
			0 - 0	ملاحظات عامة
			- -	ملاحظات القيادة
			0	ملاحظات أخرى



مواصفات السيارة

عدد السلندرات	4	سعة المحرك	1200	التربو	Single
نوع الوقود	بنزين	نوع الفتيس	DCT	عدد الايرباج	6
نظام الفرامل والاتزان الالكتروني	ABS/EBD/ESP	نظام فرامل اوتوماتيك	لا يوجد	نظام مساعدة الركن	حساسات امامية وخلفية وكاميرا
الجنوط	الومونيوم سبور	مقاس الجنوط	19	فتحة سقف	بانوراما فقط
دخول السيارة	بصمة	مفتاح التشغيل	زرار Start	نوع الفرش	جلد اصلي
كراسي كهرباء	كرسي السائق	سخانات في الكراسي	كراسي امامية	حفظ وضعيات الكراسي	لا يوجد
شاشة في التابلوه	بوصة 6	تحكم الصوت من الطارة	يوجد	مثبت /محدد سرعة	مثبت ومحدد سرعة
مرايات ضم	لا يوجد	فتح الشنطة اوتوماتيك	لا يوجد	الدوارة عن بعد	لا يوجد

كشف مرني على المحرك والحوض

حالة المحرك المرنية	طبيعي	حالة التربو المرنية	طبيعي	مستوى زيت المحرك	طبيعي
لون زيت المحرك	أسود	حالة الفتيس المرنية	طبيعي	مستوى زيت الباور	لا يوجد
حالة ضفيرة الكهرباء	جيدة	حالة التوربيدو	جيدة	حالة العازل (اللباد)	بحالة جيدة

ملاحظات
تم تغير محرك - يوجد اثار تسريب زيت جهة خرطوم تبريد هواء التربو- فقد في ذراع الكبوت

ملاحظات مع الدوارة

أنوار تابلوه مع الكونتاكت	طبيعي	أنوار التابلوه مع الدوارة	لا يوجد	أصوات مع الدوارة	طبيعي
سرعة الدوارة	طبيعي	مياه من الشكمان	لا يوجد	لون العادم والمحرك بارد	أزرق خفيف
رائحة العادم والمحرك بارد	زيت محروق	لون العادم والمحرك ساخن	أزرق خفيف	رائحة العادم والمحرك ساخن	زيت محروق

ملاحظات 0

البطارية وشحن الدينامو

كابلات البطارية	جيدة	حالة البطارية	بحالة جيدة	شحن الدينامو	جيد
-----------------	------	---------------	------------	--------------	-----

بنود الصيانة الدورية

حالة سيور المجموعة الخارجية	جيدة	صوت من المجموعة الخارجية	لا يوجد	فلتر الهواء	يتم التغيير مع موعد الصيانة
نوع البوجيهات	بالاتينيوم	عدد شمعات البوجيهات	1	لون وحالة البوجيهات	يتم التغيير مع موعد الصيانة

ملاحظات أخرى 0

دورة التبريد

سائل التبريد في القرية	طبيعي	تسريبات سائل التبريد	لا يوجد	حالة سائل التبريد	سائل تبريد أحمر غير نظيف
حالة الوصلات والخراطيم	طبيعي	حالة الرادياتير	طبيعي	حالة مروحة التبريد	طبيعي

ملاحظات 0

كشف جهاز الأعطال

أعطال المحرك	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال المحرك		0
أعطال الفتيس	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الفتيس		0
أعطال الايرباج	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أعطال الايرباج		0
أعطال كنترولات أخرى	لا يوجد أعطال	0
ملاحظات أخرى		0



الفتيس / علبة التروس					
حركه عصاية الفتيس	طبيعي	علامات الفتيس في التابلوه	طبيعي	وجود ننش أو خبط مع النقلات	لا يوجد
ملاحظات أخرى					0
الفرامل					
حالة تيل الفرامل الامامية	50%	حالة طنابير الفرامل الامامية	بها شفة + ريجة	حالة تيل الفرامل الخلفية	25%
حالة طنابير الفرامل الخلفية	جديدة	أصوات دوسة الفرامل	لا يوجد	فرامل اليد	كهرباء
ملاحظات أخرى					0
الجنوط والكاوتش					
حالة الكاوتش الامامي	النقشة متأكلة	حالة الكاوتش الخلفي	يوجد تشققات / قطع	حالة الاستين	النقشة متأكلة
حالة الجنوط الامامي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة الجنوط الخلفي	يوجد تجريحات بسيطة	حالة جنط الاستين	يوجد تجريحات بسيطة
ملاحظات أخرى					0
العفشة ونقل الحركة					
مساعدين أمامي	بحالة جيدة	مساعدين خلفي	بحالة جيدة	بطاحات مساعدين أمامي	لا يوجد ملاحظات
مقصات أمامي علوي	بحالة جيدة	مقصات أمامي سفلي	بحالة جيدة	ذراع الميزان	بحالة جيدة
مسامير الميزان	لا يوجد	بلي عجل أمامي	طبيعي	بلي عجل خلفي	طبيعي
علبة الدركسيون/سكاترا	بحالة جيدة	قاعدة محرك يمين	بحالة جيدة	قاعدة فتيس شمال	بحالة جيدة
قاعدة / شداد فتيس أمامية	لا يوجد	قاعدة / شداد فتيس خلفية	بحالة جيدة	قنطرة العفشة	بحالة جيدة
كبالن أمامية	لا يوجد ملاحظات	اكسات أمامية	لا يوجد ملاحظات	كرونة أمامية	بحالة جيدة
كبالن خلفية	لا يوجد	اكسات خلفية	لا يوجد	كرونة خلفية	لا يوجد
عامود الكردان	لا يوجد	علبة نقل الحركة	لا يوجد	دنجل / مقصات خلفي	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى					0
كفاءة المحرك					
قيم الكبس ناشف (dry test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
قيم الكبس بالزيت (wet test) kg/cm2		غرفة 1	غرفة 2	غرفة 3	غرفة 4
		0	0	0	0
ملاحظات	لم يتم كبس المحرك	كفاءة المحرك لم يتم حسابها			
الملحقات					
العدة وأدوات الأمان	موجودة بالكامل بحالة جيدة	حالة الريموت / المفتاح	يعمل بكفاءة	الريموت /المفتاح الاضافي	0
كتالوج السيارة	0	كتيب الضمان	0	فواتير الصيانة	0
تجربة القيادة					
ملاحظات الأصوات أثناء القيادة					0
ملاحظات الاهتزازات أثناء القيادة					0
ملاحظات أخرى					0
ملاحظات أخرى					
0					



بودي خارجي وشاسيه

الشاسيه أسفل السيارة	لا يوجد ملاحظات	فخذتين الشاسيه أمامي	لا يوجد ملاحظات	الصدر الأمامي	لا يوجد ملاحظات
بطاحة أمامي يمين	فبريكة بالكامل	بطاحة أمامي شمال	فبريكة بالكامل	زجاج السيارة الخلفي	بحالة جيدة
زجاج السيارة الأمامي	تم تغيير زجاج أمامي	زجاج باب أمامي يمين	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي يمين	بحالة جيدة
زجاج باب أمامي شمال	بحالة جيدة	زجاج باب خلفي شمال	بحالة جيدة	شراعات خلفية	لا يوجد ملاحظات
زجاج فتحة السقف / بانوراما	تم التغيير	رشاشات المساحات	لا يوجد ملاحظات	الاكصدام الأمامي	يوجد رش مع معجون او اصلاح
شبكة أمامية	لا يوجد ملاحظات	الكبوت	يوجد رش مع معجون او اصلاح	مفصلات ومسامير الكبوت	فبريكة بالكامل
الرفراف الأمامي شمال	فبريكة بالكامل	قائم أمامي شمال	فبريكة بالكامل	الرفراف الأمامي يمين	يوجد رش مع معجون او اصلاح
قائم أمامي يمين	يوجد رش بدون معجون او اصلاح	الباب الأمامي يمين	يوجد رش مع معجون او اصلاح	دواخل وقوائم باب أمامي يمين	يوجد خرابيش / الدهان الفبريكة متاكل
مفصلات الباب الأمامي يمين	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي يمين	يوجد رش	الباب الخلفي يمين	يوجد رش مع معجون او اصلاح
دواخل وقوائم باب خلفي يمين	فبريكة بالكامل	مفصلات الباب الخلفي يمين	فبريكة بالكامل	قائم خلفي يمين	يوجد رش بدون معجون او اصلاح
الرفراف الخلفي يمين	يوجد رش مع معجون او اصلاح	العتب السفلي يمين	يوجد خرابيش / خبطات خفيفة / الدهان الفبريكة متاكل	باب الشنطة	يوجد رش مع معجون او اصلاح
دواخل وأرضية الشنطة	فبريكة بالكامل	الاكصدام الخلفي	يوجد رش مع معجون او اصلاح	الرفراف الخلفي شمال	يوجد رش مع معجون او اصلاح
قائم خلفي شمال	يوجد رش بدون معجون او اصلاح	الباب الخلفي شمال	يوجد رش مع معجون او اصلاح	دواخل وقوائم باب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الخلفي شمال	فبريكة بالكامل	الباب الأمامي شمال	يوجد رش بدون معجون او اصلاح	دواخل وقوائم باب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل
مفصلات الباب الأمامي شمال	فبريكة بالكامل	مراية الباب الأمامي شمال	يوجد رش	العتب السفلي شمال	يوجد خرابيش / خبطات حفيفه / الدهان الفبريكة متاكل
السقف	فبريكة بالكامل	كاوتش الأبواب	متاكل	مساحات الزجاج الأمامي	بحالة جيدة
مساحة الزجاج الخلفي	بحالة جيدة	الكشاف الأمامي يمين	يوجد كسر في قواعد الكشاف	الكشاف الأمامي شمال	بحالة جيدة
الكشاف الخلفي يمين	يوجد كسر بالباغة	الكشاف الخلفي شمال	بحالة جيدة	كشافات شبورة أمامي	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى	رش مع معجون جزئي في رفراف خلفي شمال - صدمة خفيفة في ستارة شنطة خلفية- تم تغير زجاج امامي وزجاج بانوراما				

الصالون

لوحة مفاتيح الزجاج الرئيسية	تعمل بكفاءة	مفتاح زجاج أمامي يمين	يعمل بكفاءة	مفتاح زجاج خلفي يمين	يعمل بكفاءة
مفتاح زجاج خلفي شمال	يعمل بكفاءة	مفتاح فتحة السقف	يعمل بكفاءة	السنتر لوك	يعمل بكفاءة
مفتاح الأنوار	يعمل بكفاءة	مفتاح المساحات	يعمل بكفاءة	الكونتاكنت	يعمل بكفاءة
لوحة العدادات	تعمل بكفاءة	الكاسيت/ الراديو /الشاشة	يعمل بكفاءة	سماعات كاسيت أمامية	تعمل بكفاءة
سماعة كاسيت خلفية	تعمل بكفاءة	أنوار أمامية	تعمل بكفاءة	أنوار خلفية	تعمل بكفاءة
حساسات الركن	تعمل بكفاءة	كاميرات	تعمل بكفاءة	مرايات ضم	لا يوجد
تبريد التكييف	جيد	سويتشات التكييف	تعمل بكفاءة	هوايات التكييف	بحالة جيدة
أحزمة الأمان	تعمل بكفاءة	الطارة / الدركسيون	لا يوجد ملاحظات	الكلاكس	يعمل بكفاءة
التابلوه	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي شمال	بحالة جيدة	فرش الباب الأمامي يمين	بحالة جيدة
فرش الباب الخلفي شمال	أثار فك وتركيب	فرش الباب الخلفي يمين	أثار فك وتركيب	الكونسول الوسط	بحالة جيدة
فرش كرسي أمامي يمين	بحالة جيدة	فرش كرسي أمامي شمال	بحالة جيدة	فرش كنية خلفي	بحالة جيدة
فرش السقف	يحتاج تنظيف فقط	فيبر قائم أمامي يمين	يوجد قطع / كسر / شرح / تلف	فيبر قائم أمامي شمال	بحالة جيدة
فيبر قائم وسط يمين	بحالة جيدة	فيبر قائم وسط شمال	بحالة جيدة	فيبر قائم خلفي يمين	بحالة جيدة
فيبر قائم خلفي شمال	بحالة جيدة	مراية الزجاج الأمامي	بحالة جيدة	شماسات أمامية	بحالة جيدة
مقبض يد السقف أمامي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي يمين	بحالة جيدة	مقبض يد السقف خلفي شمال	بحالة جيدة
ملاحظات أخرى 0					

كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة




صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة

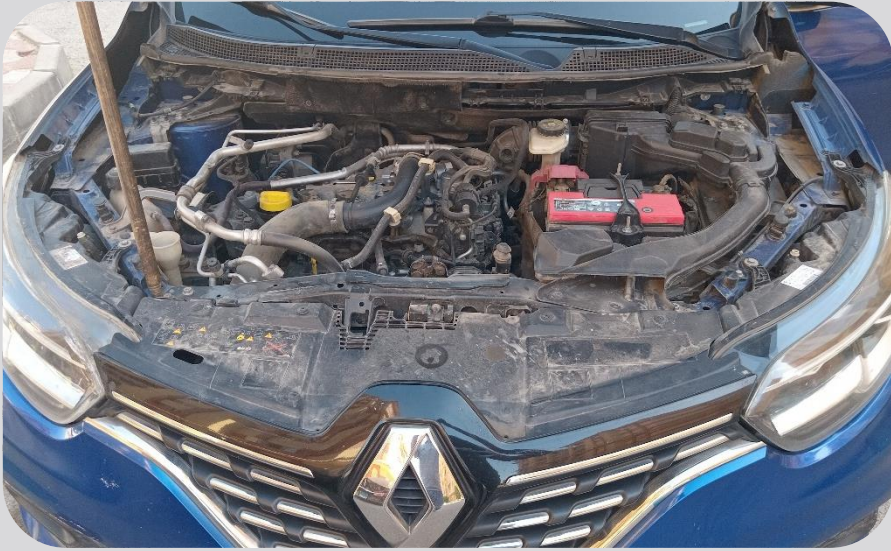

كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة

صورة توضيحية للسيارة



كشف شامل على حالة السيارة



صورة توضيحية للسيارة





Shop: **KARCEL**
Tel: +201271111659
Email: customercare@karcel-eg.com
Address: 4A, Maadi Star Towers, Cairo

Report ID: MAXIA20240602132437
Test Time: 2024-06-02 13:24:37
Technician: --

Renault VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT

Vehicle Information

--/Renault/KADJAR/
VIN: VF1RFE002LE205389

Odometer Reading: 150054km
License Plate: --






Customer Information

Name: --
Tel: --

Device information

Scanner: MaxiDAS DS808
Version: V11.00
Serial Number: DS7GN1C01177
Repair Order Number: --

System Scanned(12)

System	Status/DTC
Injection	 0
Automatic gearbox	 0
ABS	 0
Airbag / pretensioners	 0
Instrument panel	 0
UCH	 0
Parking brake	 0
UPC	 0
Radio	 0
Telematic ctrl unit	 0
Air conditioning	 0
Multimedia interface	 0

DTC (0)

Technician Notes

Customer name: _____

Technician: _____

Date: _____

Note: Please save a copy of this report for your records.

Disclaimer: This report provides a reference for vehicle inspection and maintenance only. Autel is not liable for any accident, property damage, or personal injury resulting from the use of this information.